

I. KHÁI NIỆM CHUNG

- a. Mục đích ý nghĩa: Thị nghiệm kiểm tra để xác nhận kiểm tra chất lượng của chúng. Phân định những bài hàng và sự phù hợp của những thông số với tính toán thiết kế, so với yêu cầu chất lượng, so với tiêu chuẩn nhà nước hoặc các tiêu chuẩn kỹ thuật khác.
- b. Kết quả thí nghiệm kiểm tra:

1. Xem xét bên ngoài: nhằm đánh giá sự phù hợp của công tác lắp đặt so với thiết kế; phân loại hàng mới và hàng hỏng (vô dụng); sự giảm thấp của mức độ tàng hình giữa nó và đất; có vết rạn nứt thủng mảng, có vết côn kinh tan vỡ; các vết sứt mẻ và sứt cách điện; sự phù hợp của cáp kỹ thuật; bùn mảng; tĩnh tưng của hệ thống nồi, đốt và mảng v.v...).

2. Đo điện trở cáp: kiểm tra mức dây đồng với nhau và mangan cuộn dây với nhau.

3. Đo điện trở và chiết suất cuộn dây để xác định chất phần tử.

4. Xác định điện trở đầu dây cuộn M.B.A

5. Xác định điện trở sét liên kết.

6. Thị nghiệm khung tai, độ công suất khung tai (P_0) và dòng điện khung tai (I_0).

7. Thị nghiệm ngắn mạch (R_K), độ công suất ngắn mạch và điện áp ngắn mạch (U_K)

8. Thị nghiệm đầu cách điện: Độ điện áp cách thường (U_{st}) và tgô (cách góc đèn hào mòn chất) và đầu cách điện

9. Xác định các ống kính cách điện của máy biến áp

$$K_{kt} = \frac{R_{G0''}}{R_{15''}} ; \quad C_0 = \frac{C_0}{C_{50}} ; \quad tg\delta$$

10. Thị nghiệm bộ điều chỉnh điện áp điều khiển, rơ le và thi công trên và biến đổi mảng bằng thiết bị ghi đọc đồng

11. Thị nghiệm cách điện bằng điện áp xay chấn tăng cao, tải số công nghiệp

12. Kiểm tra tiêu liên kiện hàng song song với M.B.A.

Điện trở cách điện giữa 2 đầu cicle (cicle - cicle và cicle -
xép định bằng tần số) giữa điện áp 1 chiều và tần số điện 2
điện qua cách điện $R_{ct} = \frac{U}{I}$

Thường thường, dùng 1 loại thiết bị do đặc điểm riêng
của nguồn cung cấp đặc lập (lấy từ máy phát 1 chiều riêng
cấp từ nguồn điện hạ thế tần số công nghiệp quay mica biến
và bộ chỉnh lưu đặc sản trong Megomet). Megomet gồm các
chỗ yêu cầu: Nguồn cung cấp điện áp 1 chiều và bộ phân
đo cầu do Megomet từ trên làm việc theo nguyên tắc so sánh
1 số điện trở phụ. Với thiết bị do này cho phép đo trực tiếp
cách điện, tinh băng $M\Omega$ hoặc $K\Omega$. Tùy trường hợp Megomet
1 chiều thường từ $100 V - 5000 V$.


Đối với MBA lưu có điện áp định mức từ $10 kV$ trở
tới $16 MVA$, nên dùng Megomet có điện áp $2500 V$, giới hạn
nhỏ hơn $10 \cdot 10^3 M\Omega$. Khi dùng Megomet có điện áp thấp hơn
do sẽ lớn hơn do sự tồn tại các lớp không khí hoặc dài
một cách điện cicle, thường làm tăng trị số cách điện.

Thời gian tạo dung điện áp lên chất cách điện ảnh
lên trị số R_{ct} do hiện ứng hajc thu của vật liệu cách
gián tạo dung mua cách điện áp tăng lên thì tại số cách điện
bằng Megomet tăng lên (H.1)

$R_{ct}(M\Omega)$

H.1: Quan hệ giữa R_{ct} vào
thời gian tạo dung mua
cách điện áp đối với MBA
 $20000 / 110 V$.


- (1) Cuộn dây hạ áp - Võ máy 1200
- (2) " trung áp - Võ máy 800
- (3) " cao áp - Võ máy 400

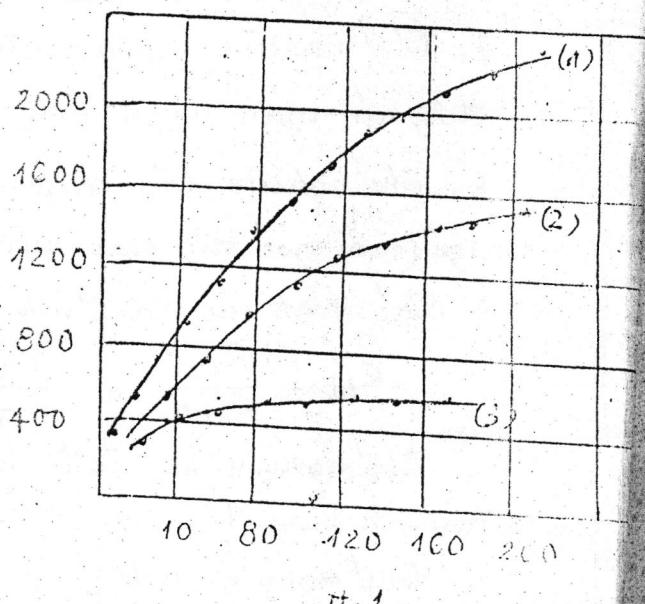

H.1

Theo quy phạm, khi đo điện trở cách điện, doanh số Megomet ứng với thời điểm 15" và 60" kể từ khi bắt đầu tác dụng điện áp.

Giai đoạn thử ảnh hưởng của dòng điện nén bề mặt, làm sai lệch trị số Rct cần đo, trong số doanh số Megomet có bao nhiêu là do tác động thử thứ 3 (các mản chấn) (H.2)

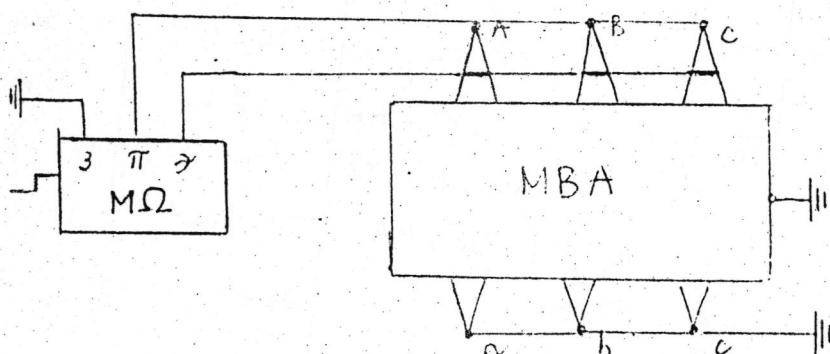

H.2: Sơ đồ thử điện trở cách điện sử dụng tần số thứ 3 để loại trừ ảnh hưởng dòng điện nén bề mặt.

Cuộn dây MBA và vỏ máy, hoặc các cuộn dây với nhau hình thành những băng cực mica cách điện. Khi đo điện trở cách điện, tu dien do sẽ được nạp đến 1 trị số điện áp nào đó. Nếu cuộn dây lai điện-trở cách điện thì do tồn tại 1 áp suất nạp sẵn trong buồng bụi, làm sai lệch trị số cần đo (lạm tăng Rct) cho nên trước khi đo, cần phải phong toan (xung đất hoặc gián cách banh với nhau) với thời gian không dưới 2 phút.

2. Những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả đo

- Thiết bị: cảng tăng, tần số cách điện giảm (4-3). Hiện tượng này do sự tồn tại các ion tự do, các ion tuân phán và do hiện tượng hấp thụ mica chất điện môi. Do vậy chí số Rct cũng như số cuộn dây khác mica cách điện, bao giờ cũng phải xác định nhiệt độ & thời điểm đo.

Trong trường hợp nhiệt độ đầu cát và cuộn dây (từ vài độ trở lên) thì sẽ có hiện tượng phân cực & lớp cách điện ngoài cùng (của chất điện môi không đồng chất) tri số điện trở sẽ thấp so với thực tế. Do vậy, chí số tuân hành số Rct khi có sự cân bằng nhiệt độ trong toàn bộ MBA. (tối thiểu là sau 1 giờ tĩnh thí nghiệm) hoặc kết thúc thí nghiệm ngắn mìn h).

- Độ ẩm: Rét granite kêu cách điện để ướt, không thời tiết nào phải nhưn
rèo kích thước và trang thiết bị mặt của cách điện. Rét sẽ tắt thấp
khi bề mặt cách điện bị ướt hoặc bẩn.


MBA 2 cuộn dây	MBA 3 cuộn dây	MBA có cuộn dây phản chứng cung thưỷ cấp	
Cuộn dây cảm điện	Cảm phản ứng nổi đất	Cuộn dây cảm điện	Nhiệt nổi đất
HA (HA)	V ₀ + CA	HA	V ₀ + HA + CA
CA (CA)	V ₀ + HA	Trung (TA)	V ₀ + CA + HA
HA + CA	V ₀	CA	V ₀ + HA + TA
		CA + TA	V ₀ + HA
		CA + TA + HA	V ₀

* Cuộn hành động Rét theo cái số đó ghi ở bảng trên đây có những
những điểm sau:

* Cung cách đầu dây với số độ đo tiêu dung (C_x) và tg α_x các
cuộn dây MBA.

* Kết quả số ít ảnh hưởng hiện tượng này đến cách đầu cuộn dây

* Kết quả số có thể tinh chỉnh để cho từng vùng. Điều này, có
thể vẽ số đó thay thế số cách đầu MBA 2 cuộn dây như sau:

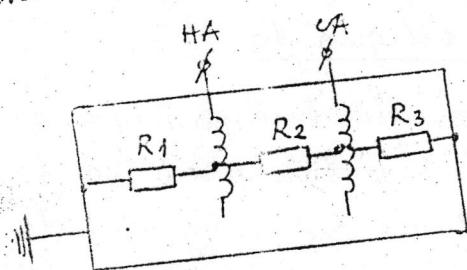

$$R_{CA} = \frac{R_2, R_3}{R_2 + R_3}$$

$$R_{HA} = \frac{R_1, R_3}{R_1 + R_3}$$

$$R_{CA+HA} = \frac{R_1, R_3}{R_1 + R_3}$$
(1-3)

Nếu $R_1 = R_2 = R_3$ và chúng sẽ là như bảng trên thì số trống cách đầu
đo sẽ theo công thức (1-3) sẽ bằng khoảng 0,5 đến 1% cách điện
của từng vùng. (R_1, R_2, R_3). Ta có thể tinh chỉnh số cách đầu
cho từng vùng như sau:

$$R_1 = \frac{2R_{HA}}{1 + \frac{R_{HA}}{R_{CA+HA}} - \frac{R_{HA}}{R_{CA}}}$$

$$; R_2 = \frac{R_1 \cdot R_{HA}}{R_1 - R_{HA}}$$

$$R_3 = \frac{R_1 \cdot R_{CA+HA}}{R_1 + R_{CA+HA}}$$

3. Phương pháp đánh giá:

- Trí số $R_{60''}$ đối với MBA mới tiêu chuẩn hành, cấp điện áp từ 35 KV không được thấp hơn trị số ghi ở bảng sau:

Công suất MBA (kVA)	Nhiệt độ cuộn dây °C						
	10	20	30	40	50	60	70
Từ 10.000 trở lên đến 6300	900 450	600 300	400 200	260 130	180 90	120 60	80 40

- Đối với MBA cấp điện áp 110 - 150 KV, trị số $R_{60''}$ ứng với nhiệt độ bằng nhiệt độ nhà chí tạo do, hoặc tính đối với cùng 1 nhiệt độ (Nếu nhiệt độ khi đo khác với của nhà chí tạo) không được thấp hơn 70% trị số $R_{60''}$ ghi trong biến ban thí nghiệm xuất xưởng.

- Hệ số dùng tính đối nhiệt độ khi đo với nhiệt độ của nhà chí tạo như sau:

$$R_{60''}(TN) = K_2 \times R_{60''}(CT)$$

$t_2 - t_1, ^\circ C$	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70
K_2	$\frac{1}{23}$	$\frac{1}{25}$	$\frac{1}{28}$	$\frac{3}{25}$	$\frac{5}{25}$	$\frac{3}{25}$	$\frac{3}{25}$	$\frac{4}{25}$	$\frac{5}{25}$	$\frac{5}{25}$	$\frac{5}{25}$	$\frac{5}{25}$	$\frac{5}{25}$	$\frac{5}{25}$

Ghi chú: $t_2 > t_1$.

- Đối với MBA khô (không có dầu cách) thì $R_{60''}$ ở nhiệt độ ≥ đến $30^\circ C$ không được thấp hơn trị số ghi ở bảng sau:

$U_{ctm} (KV)$	$R_{60''} (M\Omega)$
đến 1.	100
1 - 6	300
trên 6	500

- Hệ số hajv thu $K_{ht} = \frac{R_{60''}}{R_{15''}}$ của MBA có công suất dưới 10.000 kVA đối ứng mức đến 35 KV không được nhỏ hơn 1,3 ở nhiệt độ 10 đến $30^\circ C$.

b - Đo điện trở 1 chiều các cuộn dây:

1- Mục đích, ý nghĩa:

Còn số 1 tác dụng của điện trở là mòn dây dùng để tính toán
độ thấm của MSA, rI². Đây chính là lỗi thấm chủ yếu trong cuộn
dây. Kết hợp với thí nghiệm ngắn mạch, sẽ xác định được những lỗi
thẩm phu (do từ trường tần gây ra), sẽ nghiên cứu kỹ hơn trong
một thí nghiệm ngắn mạch.

Đo điện trở một chiều sẽ kiểm tra các chất lượng cá mồi
nổi (hàn), chất lượng cá tiếp xúc trong bộ điều chỉnh điện áp,
các hiện tượng đứt mạch ; phát hiện những hiện tượng sai sót ở cá
mòn dây phân chia (có thể đứt 1 hoặc 2 nút nhánh của cuộn dây
phân chia). Kiểm tra sẽ phù hợp với cá tiếp điện dây, điện trở
sát dây dẫn khi chế tạo so với tính toán thực tế.

2- Phương pháp đo

Tiến hành theo 3 cách cuộn dây (Cao áp CA, Trung áp TA,
Hà áp HA) & tất cả các pha, với tất cả các nút phân áp . Trường
hợp bộ điều chỉnh điện áp có khóa đảo ngược tính thi cho phép chế
trong 2 vì thí mồi không.

Có thí tiến hành theo 2 phương pháp sau :

- Phương pháp cắt

- Phương pháp điện áp

Điều đáng chú ý là khi đo điện trở 1 chiều, không được gây
phát nồng mòn dây quá. Muốn vậy, dòng điện khi đo đi qua cuộn
dây không vượt quá 20% I_{th} ; trường hợp thời gian đo không dưới
quá 1 phút thì cho phép dòng điện khoảng 30-50% I_{th}.

Khi đo điện trở cuộn dây nào đó thì các cuộn dây kia để không
mạch. Cảm ứng chính xác nhất do cuộn dây tại thời điểm tiến hành
thí nghiệm. Để so sánh thí nghiệm với số liệu của nhà chế tạo,
phải tính độ trễ số do điện trở và cùng 1 nhiệt độ của nhà chế
tạo hoặc cùng tính độ và cùng 1 nhiệt độ nào đó, theo công thức
sau : Độ với dây quấn bằng đồng :


$$r_{t_2} = \frac{r_{t_1}(t_2 + 235)}{t_1 + 235} \quad \left\{ \begin{array}{l} r_{t_2}: điện trở riêng với nhiệt độ t_2 \\ r_{t_1}: \end{array} \right.$$

Sử dụng bảo hộ quá do chính xác, cá dây mồi với số đó, cá
điểm đầu dây phải sạch sẽ, chất chất.

3 - Đo điện trở cuộn dây bằng phuong pháp tiêu chuẩn:

Phuong pháp này đơn giản, không đòi hỏi chính xác và tinh theo phuong phap công thức sau:

$$r_x = \frac{U}{I}$$

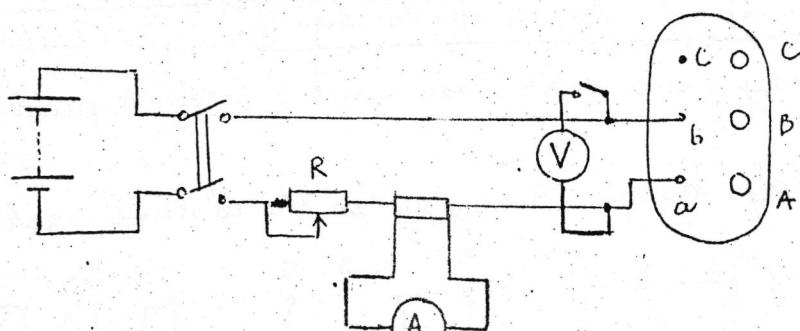

Để đảm bảo độ chính xác cao nhất, cáu đồng hồ (V-A) có cấp chính xác tối thiểu 0,5. Khi tiến hành đo, đầu tiên điều chỉnh điện áp bằng biến trào R, rồi khi nào ổn định thì mới đưa Volt vào làm việc. Khi kết thúc đo, phải cắt Volt kế ra trước rồi mới cắt nguồn, từ đó phòng làm hỏng Volt kế do hiện tượng tự tái của cuộn dây MBA.

4 - Đo điện trở cuộn dây bằng cầu 1 chiều:


Để đo với trị số điện trở nhỏ đến $10^{-5} \Omega$ phải sử dụng cầu 1 chiều (dawn-lehr) để đạt được độ chính xác cao.

Góp đồ dùng để dùng cầu 1 chiều như sau: Đồng tiền tri ân (E) để điều chỉnh nhỏ biến trào r và điều vào & nhánh của cầu. Một nhánh là điện trở cầu đo r_x và 1 điện trở mẫu r_n , cáu điện trở r_2, r_3 . Thành kia gồm cáu điện trở r_1, r_4 .

r_x xác định theo :

$$r_x = \frac{r_n r_1}{r_4} = r_n \cdot M$$

$$\text{với } M = \frac{r_1}{r_4}.$$

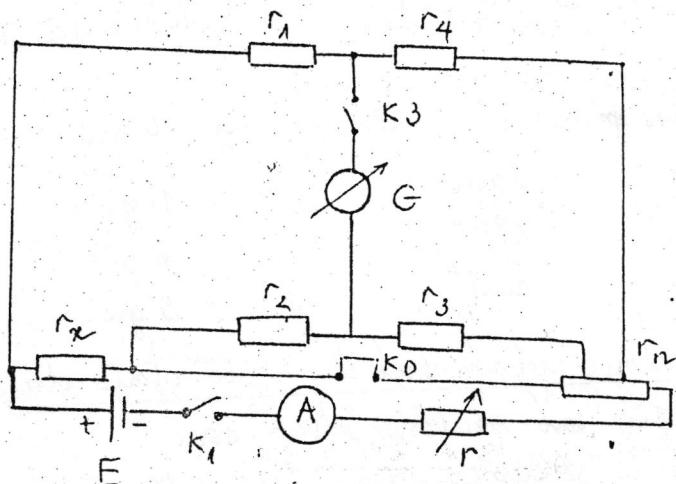


Trong thí nghiệm lưu động thường dùng cầu dawn (PS33) để đo điện trở 1 chiều cuộn dây MBA. Trị số đo được không sai quá 2% từ số nhà chữ ta số hoặc trị số đo mẫu các pha khác (tang một mảng tham số).

1- Khái niệm:

- Tổ đầu dây MBA là 1 trong 3 điều hiển để MBA vận hành song song. Nếu điều hiển này không được thỏa mãnh sẽ xuất hiện đồng diễn còn lắng giữa 2 máy, trong nhiều trường hợp tối gấp nhiều lần đồng diễn đến mà các mòn dây phai.

- Tổ đầu dây MBA được đặt trong bên góc lech mà các vết soát mà các mòn dây cao áp, trung áp và hà áp. Góc lech này phù thuộc cách đầu dây (sao hình tam giác), chiều quay của mòn dây.

- Các mòn dây cao áp, trung áp và hà áp có nhiều cách đầu.

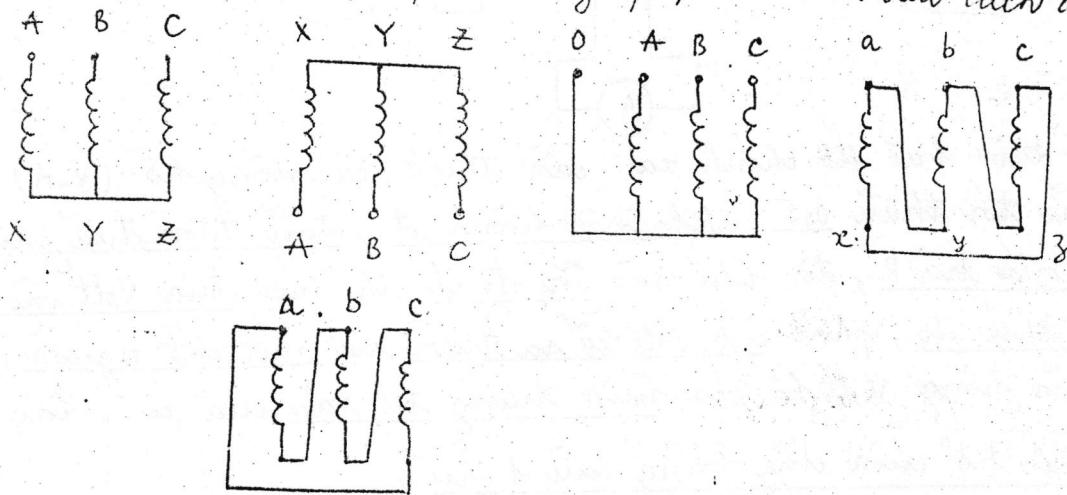

Tùy theo cách đấu và chiều quấn mòn dây, ta có nhiều tổ đầu dây khác nhau, lech nhau 30° từ 0° đến 330° , nghĩa là có 12 tổ đầu dây khác nhau. Để xác định góc lech pha đo, người ta sử dụng bằng kỷ hiệu giờ trên đồng hộ nhi sau: vết số diễn đóng (dây) mà mòn dây cao áp biểu thì bằng kim phút mà đồng hộ và luôn đến 0° 5° 12° . Còn vết số soát mà mòn dây trung áp hो ra áp triết biểu thì bằng kim giờ, vì trong nhó nó chính là tổ đầu dây MBA.

Ví dụ:

Góc lech pha: 0°	trống kín	0 giờ	(tổ đầu dây 12)
330°	"	11 giờ	(" 11)
180°	"	6 giờ	(" 6)
150°	"	5 giờ	(" 5) v.v..

2- Các phương pháp xác định tổ đầu dây:

gồm các phương pháp sau:

- Phương pháp 2 Voltmeter


- " dùng đồng hồ galvanometer (pp trực tiếp)
1 chiều

- " MBA mòn

- Phương pháp dùng đồng hồ đo áp.


a) Fương pháp 2 Voltmeter:

- MBA 1 pha:

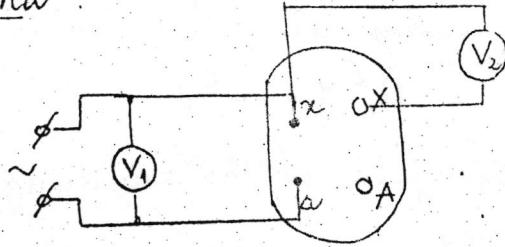

Đo điện áp xoay chiều vào ax, do U_{Xx} .

- MBA 3 pha:

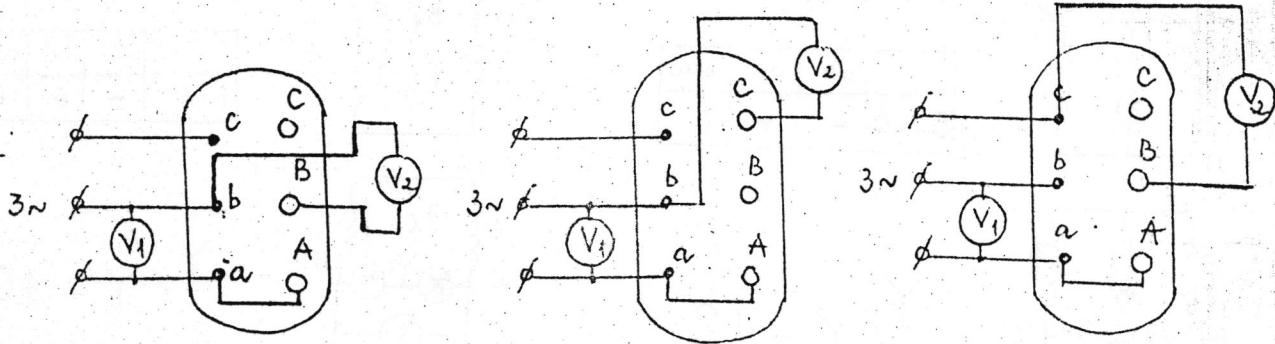



Đầu tơ Aa, đo điện áp xoay chiều vào 1 cuộn dây.

Ví dụ a.b. Lần lượt đo điện áp: U_{B-b} ; U_{b-C} ; U_{B-C}

Kết quả đo điện áp với công thức tính toán cho sẵn tương ứng với cách đo đầu dây. Nếu nó phù hợp thì cách đo đầu dây là đúng.

- Cách xoay dùng vòng thiến tĩnh:

Xét trường hợp in thiến $Y - \Delta / 11$.

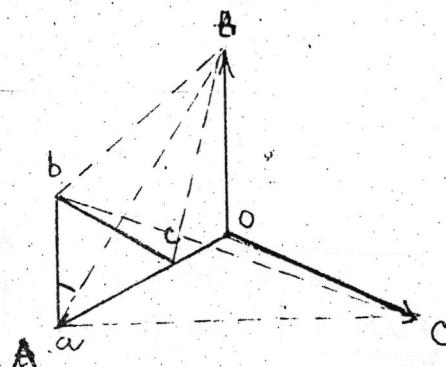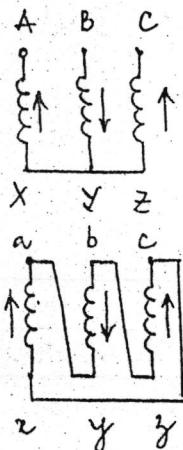

$$\begin{aligned} \text{Xét } \Delta A b B: U_{b-B}^2 &= U_{AB}^2 + U_{bB}^2 - 2U_{AB}U_{bB} \cos 30^\circ \\ &= U_1^2 + U_2^2 - 2U_1U_2 \cos 30^\circ. \end{aligned}$$

Thay $\cos 30^\circ$ bằng $\frac{\sqrt{3}}{2}$ và nhân vế phải với $\frac{U_1^2}{U_1^2}$, ta có:

$$\begin{aligned} U_{b-B}^2 &= U_1^2 \left(1 - \sqrt{3} \frac{U_2}{U_1} + \frac{U_2^2}{U_1^2} \right) \\ &= U_1^2 \left(1 - \sqrt{3} K + K^2 \right) \end{aligned}$$

$$\text{Hay: } U_{bB} = U_1 \sqrt{1 - \sqrt{3} K + K^2}.$$


Xét Δ ABC bằng phong phap tương tự có:

$$U_{C-B} = U_1 \sqrt{1 - \sqrt{3} k + k^2}$$


Δ ABC là tam giác vuông nên:

$$U_{b-c}^2 = U_1^2 + U_2^2 = U_1^2 (1+k^2)$$


Bằng phong phap tương tự, có thể xây dựng các vòng thõe tương ứng cho 12 tổ đấu dây.

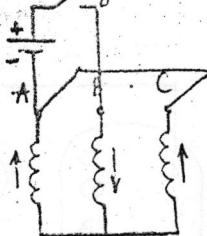


	ab	bc	ac
B-AC	-	+	+

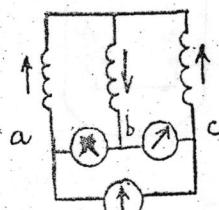


$Y/Y - 12$

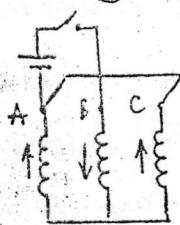


	ab	bc	ac
B-AC	+	-	0

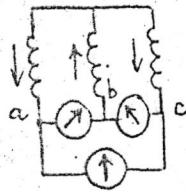


$Y/Y - 6$

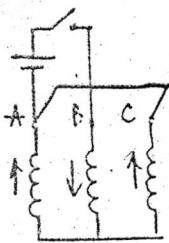


	ab	bc	ac
B-AC	+	0	+

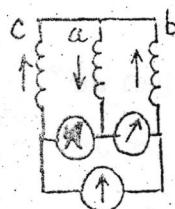


$Y/Y - 4$

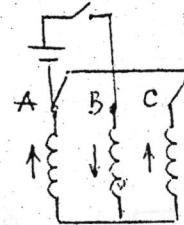


	ab	bc	ac
B-AC	-	0	-

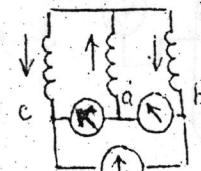


$Y/Y - 10$

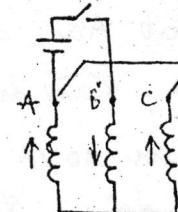


	ab	bc	ac
B-AC	0	-	-

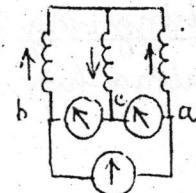


$Y/Y - 8$

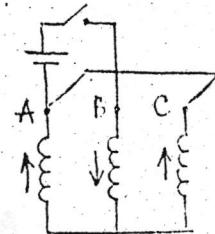


	ab	bc	ac
B-AC	0	+	+

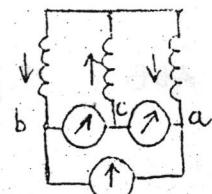


$Y/Y - 2$

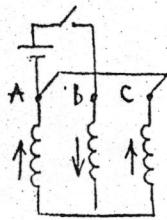


	ab	bc	ac
B-AC	-	+	-

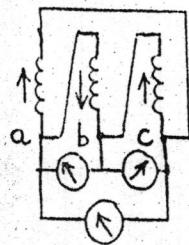


Y/Δ - 11

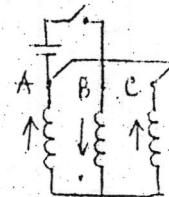


	ab	bc	ac
B-AC	+	+	+

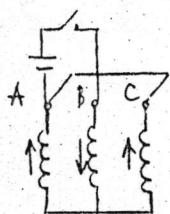


	ab	bc	ac
B-AC	+	-	-

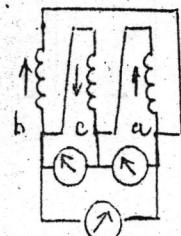


Y/Δ - 7

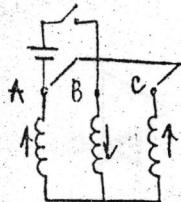


	ab	bc	ac
B-AC	-	-	-

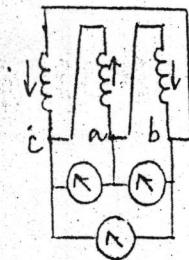


Y/Δ - 9

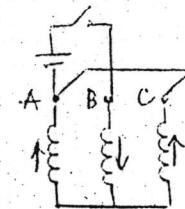


	ab	bc	ac
B-AC	+	-	+

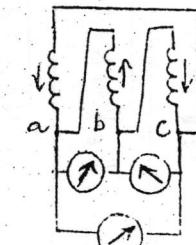

Y/Δ - 5

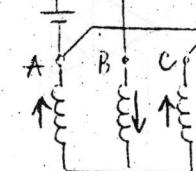

	ab	bc	ac
B-AC	-	+	+

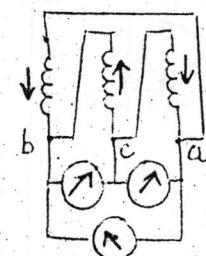

Y/Δ - 1

Ghi chú:

- Kim Galvanomet chỉ thuận là +

- " " nghịch là -

- Qui số B-AC thứ là dấu + dấu vào pha B ; dấu - dấu vào pha A và C . (dấu Tắt AC) .

- Qui số ab, bc, ac thứ là dấu + galvanomet dấu vào a, b, c
còn dấu - của galvanomet dấu vào b, c ; c .

THỜI ĐIỂM	ĐỘ KHẨU	NHỮNG KHẢ NĂNG ĐẤU DÂY	SƠ ĐỒ VECTƠ	U (b-B)	Ux.X	U (b-C)	U (c-B)
12	0°	YY - ΔΔ - ΔZ		$U_1 (K-1)$	$U_1 \sqrt{1-K+K^2}$	$U_1 \sqrt{1-K+K^2}$	$U_1 \sqrt{1-K+K^2}$
1	30°	YΔ - ΔY - YZ		$U_1 \sqrt{1-\sqrt{3}K+K^2}$	$U_1 \sqrt{1-\sqrt{3}K+K^2}$	$U_1 \sqrt{1+K^2}$	$U_1 \sqrt{1+K^2}$
2	60°	YY - ΔΔ - ΔZ		$U_1 \sqrt{1-K+K^2}$	$U_1 \sqrt{1+K^2}$	$U_1 (K-1)$	$U_1 \sqrt{1+K+K^2}$
3	90°	YΔ - ΔY - YZ		$U_1 \sqrt{1+K^2}$	$U_1 \sqrt{1+K^2}$	$U_1 \sqrt{1-\sqrt{3}K+K^2}$	$U_1 \sqrt{1+\sqrt{3}K+K^2}$
4	120°	YY - ΔΔ - ΔZ		$U_1 \sqrt{1+K+K^2}$	$U_1 \sqrt{1-K+K^2}$	$U_1 \sqrt{1-K+K^2}$	$U_1 \sqrt{1+K+K^2}$
5	150°	YΔ - ΔY - YZ		$U_1 \sqrt{1+\sqrt{3}K+K^2}$	$U_1 \sqrt{1+K+K^2}$	$U_1 (\sqrt{1+K^2})$	$U_1 \sqrt{1+K+K^2}$
6	180°	YY - ΔΔ - ΔZ		$U_1 (K+1)$	$U_1 \sqrt{1+K+K^2}$	$U_1 \sqrt{1+\sqrt{3}K+K^2}$	$U_1 \sqrt{1+K+K^2}$
7	210°	YY - ΔΔ - ΔZ		$U_1 \sqrt{1+K+K^2}$	$U_1 \sqrt{1+K+K^2}$	$U_1 (4+K)$	$U_1 \sqrt{1-K+K^2}$
8	240°	YY - ΔΔ - ΔZ		$U_1 \sqrt{1+K+K^2}$	$U_1 \sqrt{1+K+K^2}$	$U_1 (4+K)$	$U_1 \sqrt{1-\sqrt{3}K+K^2}$
9	270°	YΔ - ΔY - YZ		$U_1 \sqrt{1+K^2}$	$U_1 \sqrt{1+K^2}$	$U_1 \sqrt{1-\sqrt{3}K+K^2}$	$U_1 \sqrt{1-V\sqrt{3}K+K^2}$
10	300°	YY - ΔΔ - ΔZ		$U_1 \sqrt{1-K+K^2}$	$U_1 \sqrt{1+K+K^2}$	$U_1 (K-1)$	$U_1 \sqrt{1-V\sqrt{3}K+K^2}$
11	330°	YΔ - ΔY - YZ		$U_1 \sqrt{1-V\sqrt{3}K+K^2}$	$U_1 \sqrt{1+K^2}$	$U_1 \sqrt{1-V\sqrt{3}K+K^2}$	$U_1 \sqrt{1+K^2}$

d. Xác định tỉ số biến áp:

1. Công dụng và phương pháp:

Tỉ số biến K là tỉ số giữa điện áp cuộn cao và cuộn hạ khi MBA không tải: $K = \frac{U_{CA}}{U_{HA}}$

Tỉ số này điện động cảm ứng trong cáu trúc dây cao áp và hạ áp luôn xác định theo công thức

$$E_1 = 4,44 w_1 f \Phi_{max}$$

$$E_2 = 4,44 w_2 f \cdot \Phi_{max}$$

Trong đó: f : tần số nguồn đưa vào MBA

w_1, w_2 : số vòng dây cuộn cao và hạ áp

Φ_{max} : tỉ số mứa tải của từ thông xong chiều trong lõi thép MBA

Khi MBA làm việc không tải, cáu trúc phải đảm bảo là phản kháng của điện áp với trên cuộn dây rất nhỏ, nên có thể coi

$$U_1 \approx E_1 \text{ và } U_2 \approx E_2$$

$$\text{Do đó: } K = \frac{U_1}{U_2} \approx \frac{E_1}{E_2} \approx \frac{w_1}{w_2} \quad (\text{d-1})$$

Vậy Tỉ số biến áp là tỉ lệ giữa số vòng dây của cáu trúc dây. Kiểm tra tỉ số biến áp trước tiên hành ở tất cả các mứa phản áp và tất cả cáu trúc. Theo biểu thức (d1), ta thấy không nhất thiết phải kiểm tra ở điện áp định mức mà có thể ở bất cứ điện áp nào miễn sao việc đo đường được thuận lợi và chính xác. Thường, điện áp thí nghiệm lấy 100 ± 200 V.


Có thể đo tỉ số biến bằng một trong các phương pháp sau.

- Phương pháp 2 voltmeter
- " Cảm biến chiều
- " dùng MBA mẫu

2. Xác định tỉ số biến áp 2 voltmeter

* Đối với MBA 1 pha

Gồm các như sau

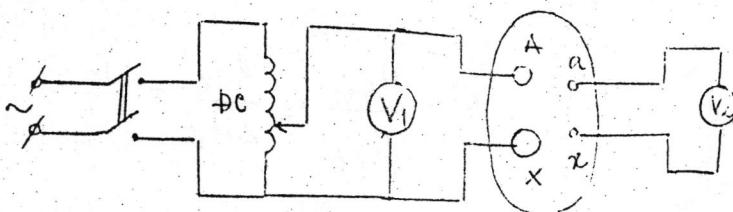


$$K = \frac{U_{AX}}{U_{Aa}} \approx \frac{w_{CA}}{w_{Ha}}$$

Hai voltmeter có giá trị 0,5
Phản ứng chỉ số V_1, V_2 cùng thời điểm

* Dài với MBA 3 pha:

Tổng hợp Y/Δ-11: Tín hiệu đo 3 lần

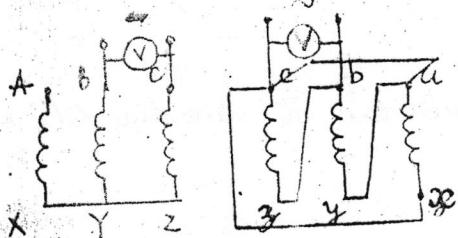

Lần 1

- Lần 1: Dài tất pha a pha 1 tam giác, từ là dải tất ac.

• Dài nguồn vào bắc (pha b và c chung cáp song song)


• Đo điện áp: $U_{BC} \approx U_{bc}$

• Tỉ số biến áp: điều chỉnh như sau:

$$K = \frac{U_{bc}}{U_{BC}} = \frac{W_B + W_C}{W_b} = \frac{2W_B}{W_b} = 2K_{fa}$$

$\left\{ \begin{array}{l} W_B, W_C: \text{số vòng dây cuộn dây cao áp fa B và C} \\ W_b: " " \text{ sò biến áp b} \end{array} \right.$

K_{fa} : Kè số biến áp fa

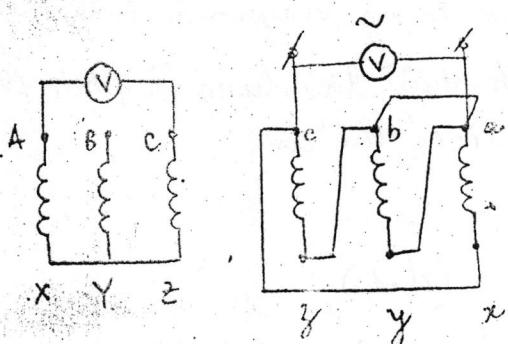

Lần 2


- Lần 2: Dài tất pha b, từ là dải tất b-c.

• Cung cấp nguồn vào 2 pha a, c

• Đo AC và U_{ac}

• Tỉ số biến áp là:

$$K_c = \frac{U_{ac}}{U_{AC}} = \frac{W_A + W_C}{W_c} = \frac{2W_A}{W_c} = 2K_{fc}$$

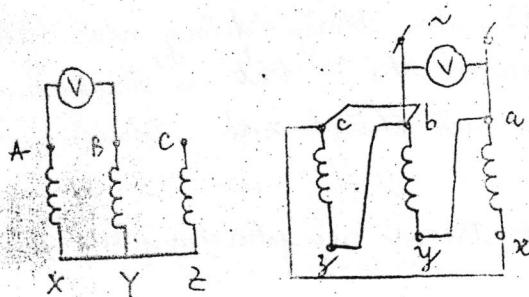

Lần 3

- Lần 3: Dài tất pha c, từ là dải tất b-c.

• Cung cấp nguồn vào 2 pha a, b

• Đo U_{AB} và U_{ab}


• Tỉ số biến áp là:

$$K_3 = \frac{U_{AB}}{U_{ab}} = \frac{W_A + W_B}{W_b} = \frac{2W_A}{W_b} = 2K_f$$



Tính ra tỉ số biến áp dây dài

$$K_d = \frac{\sqrt{3}}{2} K_{doto}$$



Tổng hợp Δ/Y-11

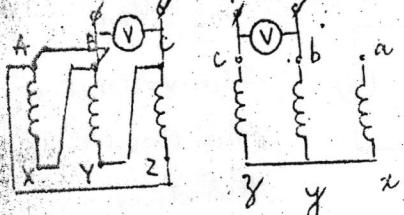

$$K_1 = \frac{U_{BC}}{U_{bc}} = \frac{U_{BC}}{\sqrt{3}U_c} = \frac{K}{\sqrt{3}} \quad (\text{dài tất A-B})$$

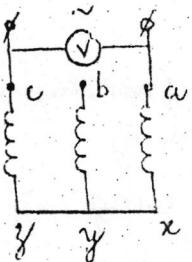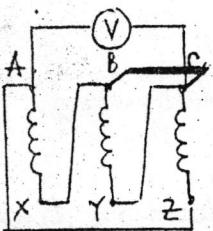

$$K_2 = \frac{U_{Ac}}{U_{Bc}} = \frac{U_{Ac}}{2U_{bc}} = \frac{K_{fa}}{2} \text{ (đầu tăt B-C)}$$

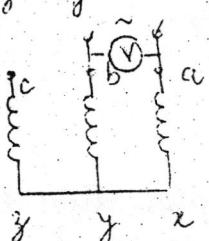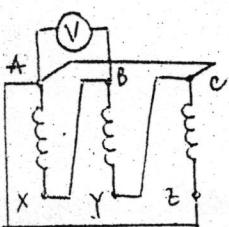

$$K_3 = \frac{U_{Ab}}{U_{Ac}} = \frac{U_{Ab}}{2U_{bc}} = \frac{K_{fa}}{2} \text{ (đầu tăt A-C)}$$

Do vậy :

$$K_{day} = \frac{2}{\sqrt{3}} K_{otc}$$

e. Thí nghiệm không tải

1. Thí nghiệm không tải trong điều kiện định mức

Không tải của MBA là chế độ làm việc riêng với trường hợp 1 cuộn dây trước cùng với định mức (tension và tần số định mức), các cuộn dây khai thác mạnh. Khi thí nghiệm MBA 3 pha, ngoài các điều kiện trên thì điều áp 3 pha phải thực hiện xứng.

Đồng điều trong cuộn dây MBA khi đó là dòng không tải I_0 . Đồng I_0 phụ thuộc vào công suất MBA, cấu tạo mạch từ, chất liệu đồng thép lõi, kỹ thuật điều và phương pháp lắp ráp. Thường đồng I_0 % tính theo phần trăm đối với dòng định mức MBA. Đối với MBA 3 pha, dòng không tải lũy thừa trung bình công suất dòng điều không tải do 3 cuộn dây pha.

Công suất tiêu tán trong MBA khi thí nghiệm không tải gọi là tản hao không tải P_0 . Đó là công suất tái dụng MBA, điều thu khi tinh hoa lõi thép MBA (tỷ số thất từ) và tần số thất do dòng điều xem xét.

Thí nghiệm không tải để xác định P_0 , I_0 ứng với điều áp định mức. Kết quả đo điều áp đồng với so sánh với số liệu tính toán thiết kế.

2. Chú ý khi thí nghiệm không tải

- * Thí nghiệm không tải thường được tiến hành ở phía sau, dây hạ áp, để việc đo U_0 , I_0 , P_0 được dễ dàng và an toàn.

- * Trước khi tiến hành thí nghiệm cần phải xem xét kỹ MBA (gồm phù hợp với thông số kỹ thuật, các kết nối mít, hệ thống tiếp địa). Trước khi thí nghiệm, MBA phải tiếp đất chắc chắn.

- * Công thức sử dụng ngay mà máy phát điện và MBA trung gian để thí nghiệm không tải thì cần phải sao cho kích thích của máy phát gần đạt định mức.
- * Đối với MBA có dây phân chia (nối tiếp và song song) nên tiến hành thí nghiệm với cách đấu song song.

- * Đối với MBA 3 pha, tri số điện áp cung cấp được xác định bằng trung bình cộng của 3 điện áp dây.

$$U_{TB} = \frac{U_{ab} + U_{bc} + U_{ca}}{3}$$

- * Dòng điện không tải của MBA 3 pha được lấy bằng trung bình cộng của dòng điện không tải của 3 pha (tính phần trăm)

$$i_0 \% = \frac{I_{oa} + I_{ob} + I_{oc}}{3 I_{atm}} \times 100$$

I_{atm} : dòng định mức MBA

I_{oa}, I_{ob}, I_{oc} : dòng không tải do được 3 pha a, b, c

- * Khi xác định tổn thất không tải, phải tính đến công suất tổn thất trên động cơ và dây nối trên ss do thí nghiệm

$$P_o = P_{ots} - (P_{th} + P_c)$$

P_o : tổn thất không tải thực



P_{ots} : " ss được chi thí nghiệm

$P_{th} = \frac{U^2}{r}$: tổn thất trên động cơ ss

$P_c = \gamma I^2$: tổn thất trên dây nối ss

3. Các ss để thí nghiệm



- * Máy biến áp 1 pha:

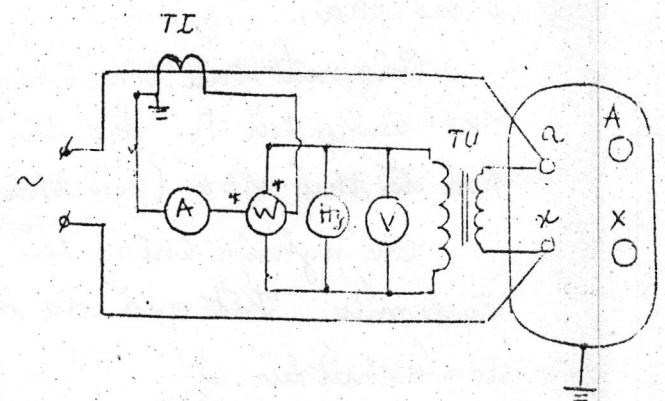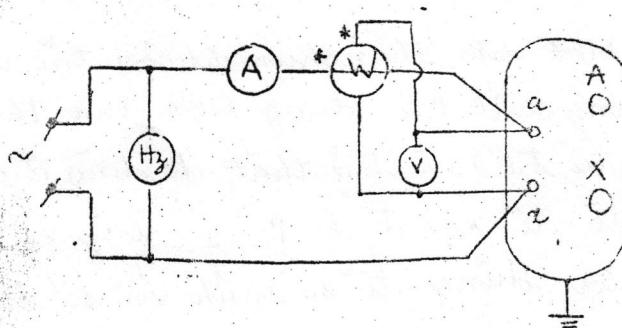

TI: Máy biến dòng điện

TU: Máy biến điện áp

* Máy biến áp 3 pha

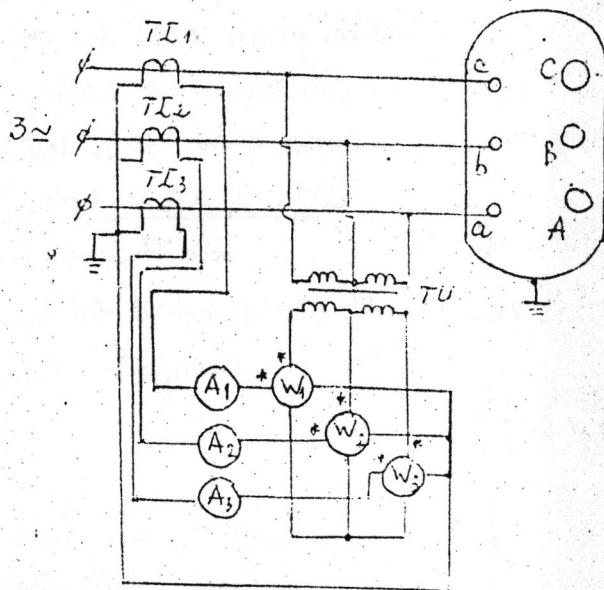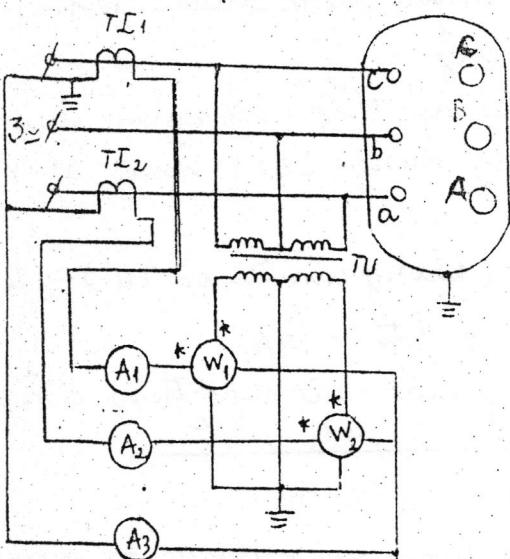

4. Thí nghiệm không tải trong điều kiện khai chính mức

Nếu $f' \neq f_{dm} = 50 \text{ Hz}$ thì $U' = \frac{U_{dm} \times f'}{50}$
Khi đó:

$$P_o = P'_o - \frac{1}{P_2 \left(\frac{f'}{50} \right)^2 + P_1 \left(\frac{f'}{50} \right)}$$

$$I_o \approx I'_o$$

P'_o : Công suất do ở tần số f'
 P_1 : Công suất gây bởi từ trường
 (0,5 với thép cán nguội
 0,8 " " ")
 P_2 : Công suất gây bởi dòng xoay
 (0,5 với thép cán nguội
 0,2 " " ")

Ta thấy là Khi $f' < 50 \text{ Hz}$ thì $U' < U_{dm}$, $P'_o < P_o$
 $f' > 50 \text{ Hz}$ thì $U' > U_{dm}$, $P'_o > P_o$.

5. Thí nghiệm không tải ở điều áp thấp

Đo tần số và công suất không tải ở điều áp thấp. Khi với MVA công suất từ 10 MVA trở lên trong quá trình lặp lại, tại xung chế tạo nhầm phát hiện chập rơng dây, phát hiện về sự không đồng đều và sự rơng trong cáp mòn dây phân chia, đấu sai cáp mòn dây hoặc cáp hú hỏng trong thiết bị điều chỉnh điện áp. v.v...

Trong nghiệm thu (khi đó MVA, đấu nối lặp lại hoàn chỉnh, cáp mòn dây và mạch từ đã diều chỉnh trong đầu) thì thí nghiệm không tải điều áp thấp nhầm phát hiện những hụt hóng do lặp lại, lặp số liệu để so sánh cho cả thí nghiệm trước kia với vận hành hoặc sau này chưa.

Cần phải tiến hành thí nghiệm không tải trước tất cả các bước thí nghiệm khác có quan hệ tái sử dụng đồng thời 1 chuỗi và có thể (như sau, do điều chỉnh) vì từ đó trong bài thép có thể làm cách biệt quá trình. Nếu không thỏa mãn điều kiện trên, thi phải biến pháp khử từ để trong máy.

Đo tần số không tải ở điện áp thấp, với nguồn điện 50Hz, điện không quá 10% Udm (thường dùng 220V hoặc 380V)

* Đối với MBA 1pha

Đo theo số đồ mục 3 (không cần TL và TU); tần số không tải trên P'_0 ở điện áp U' bằng $P'_0 = P_{ab} - P_{th}$.

Trong đó P_{th} là công suất mất mát trong động cơ ôtô

$$P_{th} = \frac{(r_v + r_w) U'^2}{r_v \cdot r_w}$$

r_v và r_w là điện trở tái sử dụng của voltmeter và ampermeter dây điện a, wattmeter (lấy theo lý lịch máy)

* MBA 3pha

Tiến hành 3 thí nghiệm như sau.

- Đầu tiên cuộn dây pha a, điều điện áp vào pha b và c. Đo P'_0
- Đầu tiên " " b, " " a và c. Đo P'_0
- " " c, " " a và b. Đo P'_0

Tần số không tải MBA P'_0 ở điện áp U' sẽ là

$$P'_0 = \frac{P'_0 ab + P'_0 bc + P'_0 ac}{2}$$

Danh giá kết quả

Nếu MBA tốt thì $P'_0 bc = P'_0 ab$ (sai lệch không quá $\pm 5\%$)

$P'_0 ac > P'_0 bc$ và $P'_0 ab > 25 - 50\%$ tùy theo kết

Kết quả so với nhà chế tạo không vượt quá 10%. Trong trường cần phải qui đổi kết quả so với công thức 1. Điều áp, dùng công thức

Đối với MBA 1pha hoặc 3pha những ôtô U và từng pha riêng (a_0, b_0, c_0) thi áp dụng công thức:

$$P_0 = P'_0 \left(\frac{U_{dm} Fa}{U'} \right)^n$$

Đối với MBA 3 pha nối hình sao, điều áp thí nghiệm 1pha 2pha (ab, bc, ca) thi áp dụng công thức:

$$P_0 = P'_0 \left(\frac{U_{dm} dây}{\sqrt{3} U'} \right)^n$$

Với: $\begin{cases} P_0, P'_0: \text{Công suất không tải ở } U_{dm} \text{ và } U' \\ n: \text{hệ số} \end{cases}$ $\begin{cases} n = 1,8: \text{thép cán mỏng} \\ n = 1,9: \text{thép cán dày} \end{cases}$

$$U' = 5 \pm 11,7\%$$

Thí nghiệm ngăn mạch

1- Mục đích và ý nghĩa

Thí nghiệm ngăn mạch để xác định công suất ngăn mạch P_k và điện áp ngăn mạch U_k .

Thí nghiệm ngăn mạch riêng với trường hợp khi 1 trung cầu cuộn dây MBA (thường là cuộn dây hạ áp) đấu tắt; nguồn xung chiều (tần số f_m , sai lệch $\pm 1\%$) cung cấp vào cuộn dây còn lại (cuộn cao áp) sao cho dòng trong cuộn dây tắt bằng dòng I_m của nó. Khi đó điện áp cuộn cao là điện áp ngăn mạch U_k và tần số f_m trong cuộn dây MBA là tần số f_m của ngăn mạch P_k . Thường U_k tính theo phần trăm U_{dm} :

$$U_k \% = \frac{U_k}{U_{dm}} \times 100$$

Thí nghiệm ngăn mạch là cần thiết, dùng để:

- Tính toán và xác định khả năng làm việc song song của MBA với các máy BA'P kheo
- Tính toán và thí nghiệm MBA với pha đồng diều chỉnh nhiệt và động học học khi có ngăn mạch
- Xác định hiệu suất của MBA
- Tính toán để thay đổi điện áp thử để mang tải
- Xác định độ tăng nhiệt độ cuộn dây khi thí nghiệm phát nóng
- U_k và P_k là những đại lượng xác định cho từng máy và phụ thuộc vào biến máy.

2- Điều kiện thí nghiệm

Khi thí nghiệm kỹ thuật hoặc thí nghiệm về điều chỉnh (đa nhánh kheo), thí nghiệm ngăn mạch sẽ tiến hành sau đợt lắp ráp thử 2 cuộn MBA nhằm xác định tần số thất và điện áp ngăn mạch khi không có đấu hoặc ôtô trường lamar tại cáp ôtô khác nhau và sau một MBA. Thí nghiệm nghiệm thu sẽ tiến hành sau khi đã lắp ráp hoàn chỉnh và độ dày dây vào thùng máy.

Kết quả ôtô U_k và P_k không phụ thuộc vào việc cung cấp nguồn vào pha nào của MBA. Nếu ôtô điện lực, ôtô với MBA 2 cuộn dây, nếu đấu tắt cuộn hạ áp và cung cấp nguồn vào cuộn cao áp. Với MBA 3 cuộn dây, khi thí nghiệm với cáp cuộn dây cao áp và trung gác, thi cung cấp nguồn vào cuộn dây trung, đấu tắt cuộn cao.

Điều hành thí nghiệm 3 nút điều áp định mức.

3- Cấu tạo ngăn mạch P_k

P_k gồm các thành phần sau (gắn đồng đều để định toa):

- Cấu tạo trong cuộn dây và các bộ phận dưới đây $= 217z$ (đầu xác định khi ôtô điều khiển 1 chiều) (tổn thất chính)

- Tốn thất phu: $P_{pt} = P_{kt} - \sum I^2 r_t$. gồm: tốn thất gây ra bởi trường từ trong cáp phản dẫn điện, tốn thất do từ trường và dòng điện xoay trong các cuộn dây kim loại của MBA, chiếm phần lớn tốn thất.

Ngoài ra còn có thử tóm tốn thất phu do dòng điện chia, quấn khép mạch trong các nhánh song song của cuộn dây sinh ra bởi trường từ.




Tóm lại, việc thí nghiệm ngoài mạch để xác định P_k thực chất là xác định tốn thất phu.

4. Thí nghiệm ngoài mạch trong điều kiện khác định mức

Thí nghiệm ngoài mạch đối với MBA công suất lớn ở điều kiện định mức (U_{dm} , I_{dm}) sẽ gặp rất nhiều khó khăn do sự tồn tại phải có nguồn xoay chiều 50Hz công suất lớn (có khi đến 100.000 KVA).

Để đo được chính xác P_k ở điều kiện áp tối đa 75 kV, dòng điện đến 1700A và $\cos\phi_k \approx 0$ đòi hỏi các máy biến dòng, biến áp và cách biệt chính xác với điều kiện áp và dòng điện lớn và bùn tham viে do không cung cấp phích cắm. Vì lý do đó, cần phải tiến hành thí nghiệm ngoài mạch ở những điều kiện khác định mức. Theo qđ pham, cho phép tiến hành thí nghiệm ngoài mạch với dòng điện thấp (nhưng không thấp hơn 25% I_{dm}). Nếu điều kiện cho pt p không cần sử dụng các máy biến dòng và biến đổi áp do không thể có thử thí nghiệm với dòng điện thấp hơn 25% I_{dm} .

Khi thử nghiệm ngoài mạch MBA 3 pha, dòng điều chỉnh điện áp ngoài mạch là bằng trung bình công suất chỉ số đồng hồ 3 pha. Cho phép tiến hành 3 thí nghiệm từng pha để xác định P_k và $\cos\phi_k$.

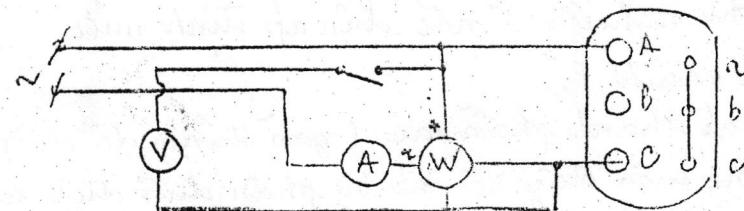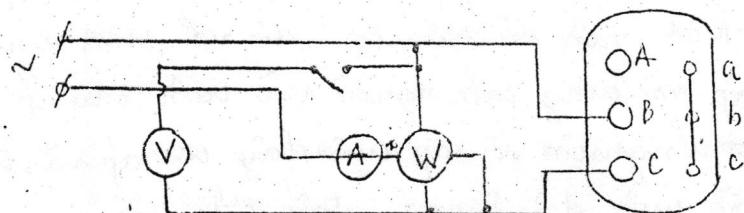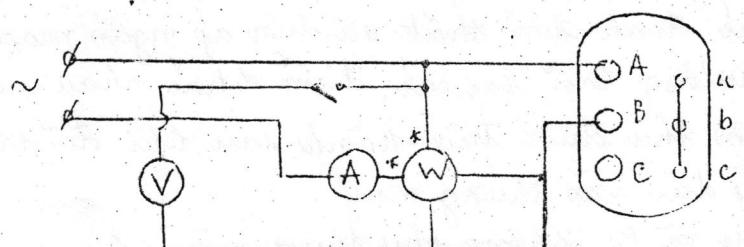

giảm thiểu thiểu lượng điện pha không dùng để tính hiệu ứng
thuỷ điện công suất

$$P_{kt} = (P_{kAB} + P_{kBC} + P_{kAC})$$

$$U_k = \sqrt{3} (U_{kAB} + U_{kBC} + U_{kCA})$$

Tính số:

P_{kAB} , P_{kBC} , P_{kAC} là số lượng mачtotschit trong 3
thí nghiệm, tính số về Idm

U_{kAB} , U_{kBC} , U_{kAC} là điện áp ngoài mạch tĩnh đối với dòng
điện tĩnh mức, tĩnh bằng phản trắc của điện áp tĩnh mức
Tính số P_k và U_k về điện biến đổi mức theo công thức sau

$$P_k = P'_k \left(\frac{I_{dm}}{I_k} \right)^2$$

$$U_k = \frac{U'_k}{U_{dm}} \times \frac{I_{dm}}{I_k} \times 100$$

Tính số:

P'_k và U'_k là trị số số điện áp khi thí nghiệm ngoài mачt
về dòng ngoài mачtotschit I_k'

I_{dm} ; U_{dm} là trị số dòng và áp điện mức cũn